## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2002012443 A

(43) Date of publication of application: 15.01.02

(51) Int. CI

C03C 3/068

G02B 1/00 G02B 3/02

(21) Application number: 2000192980

(22) Date of filing: 27.06.00

(71) Applicant:

**HOYA CORP** 

(72) Inventor:

SATO KOICHI

# (54) OPTICAL GLASS AND OPTICAL PRODUCT USING IT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide optical glass with high refractive index and medium low dispersion, especially the optical glass having low yielding point suitable for precise press forming and low liquid phase temperature, and an optical product using it.

SOLUTION: The optical glass contains <sup>3</sup>2% and <6% SiO2, 17-26% B2O3, 6-26% ZnO, 0.1-3% Li20, 28-40% La2O3, 1-8% Nb2O5, 1-8% Ta2O5 and 1-15% WO3, as glass component by wt.%, and its refractive index nd is 1.7-1.86, the Abbe number vd is 35-50, and the optical product is formed by precise press forming of the optical glass.

COPYRIGHT: (C)2002,JPO

(19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-12443

(P2002-12443A)

(43)公開日 平成14年1月15日(2002.1.15)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
C 0 3 C	3/068		C 0 3 C	3/068	4G062
G 0 2 B	1/00		G 0 2 B	1/00	
	3/02			3/02	

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 12 頁)

(21)出願番号	特願2000-192980(P2000-192980)	(71)出願人	000113263 .
			ホーヤ株式会社
(22)出顧日	平成12年6月27日(2000.6.27)		東京都新宿区中蔣合2丁目7番5号
		(72)発明者	佐藤浩一
			東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホー
			ヤ株式会社内
		(74)代理人	100080850
			弁理士 中村 静男

最終頁に続く

いたというないないというないないできないできないできないできないできない。

# (54) 【発明の名称】 光学ガラス及びそれを用いた光学製品

#### (57) 【要約】

【課題】 高屈折率、中低分散の光学ガラスであって、特に精密プレス成形に好適な低屈伏点、低液相温度を有する光学ガラスおよびそれを用いた光学製品を提供する。

【解決手段】 ガラス成分として、重量%表示で、Si  $O_2$  2%以上6%未満、 $B_2O_3$  17~26%、Zn O 6~26%、 $Li_2O$  0.1~3%、 $La_2O_3$  28~40%、 $Nb_2O_5$  1~8%、 $Ta_2O_5$  1~8% および $WO_3$  1~15%を含み、かつ屈折率ndが 1.72~1.86、アッベ数vdが35~50である光学ガラス、およびこの光学ガラスを精密プレス成形してなる光学製品である。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ガラス成分として、

2重量%以上6重量%未満、 SiO<sub>2</sub> 17~26重量%、  $B_2O_3$ 6~26重量%、 ZnO L i 2O 0.1~3重量%、 28~40重量%、 La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>  $Nb_2O_5$ 1~8重量%、 1~8重量%、 T a 2O5 WO<sub>3</sub> 1~15重量%、

を含み、かつ屈折率n d m 1.  $72 \sim 1$ . 86、アッベ数 $\nu d m 35 \sim 50$ であることを特徴とする光学ガラス。

【請求項2】 ガラス成分として、さらに、

 $Z r O_2$   $0 \sim 6$  重量%、 $S b_2 O_3$   $0 \sim 1$  重量%、

を含み、かつ $SiO_2$ 、 $B_2O_3$ 、ZnO、 $Li_2O$ 、 $La_2O_3$ 、 $Nb_2O_5$ 、 $Ta_2O_5$ 、 $WO_3$ 、 $ZrO_2$ の合計含有量が78重量%以上である請求項<math>1に記載の光学ガラス。

【請求項3】 任意成分として、 $TiO_2$ を0~6重量 %含む請求項1または2に記載の光学ガラス。

【請求項4】 ガラス成分の含有量が、

3~5. 5重量% S i O<sub>2</sub> B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> . 18~24重量% ZnO 10~24重量% L i 2O 0.5~2重量% 30~38重量% La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> $Nb_2O_5$ 3~7重量% T a 2O5 2~6重量%  $WO_3$ 3~10重量%

であり、かつ $SiO_2$ 、 $B_2O_3$ 、ZnO、 $Li_2O$ 、 $La_2O_3$ 、 $Nb_2O_5$ 、 $Ta_2O_5$ 、 $WO_3$ 、 $ZrO_2$ の合計含有量が84重量%以上である請求項 $1\sim3$  のいずれか1項に記載の光学ガラス。

【請求項5】 ガラス成分の含有量が、

であり、かつ $SiO_2$ 、 $B_2O_3$ 、ZnO、 $Li_2O$ 、 $La_2O_3$ 、 $Nb_2O_5$ 、 $Ta_2O_5$ 、 $WO_3$ 、 $ZrO_2$ の合計含有量が99重量%以上である請求項4に記載の光学ガラス。

【請求項6】 屈伏点が600℃以下、液相温度が1000℃未満である請求項1~5のいずれか1項に記載の 光学ガラス。 - 【請求項7】 精密プレス成形用ガラスである請求項1 ~6のいずれか1項に記載の光学ガラス。

【請求項8】 請求項1~7のいずれか1項に記載の光 学ガラスを精密プレス成形して得られたことを特徴とす る光学製品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光学ガラスおよび それを用いた光学製品に関する。さらに詳しくは、本発 明は、高屈折率、中低分散の光学ガラスであって、プレ ス成形、特に精密プレス成形に好適な低屈伏点、低液相 温度を有し、化学的にも安定した光学ガラス、およびこ の光学ガラスを精密プレス成形してなる光学製品に関す ス

[0002]

【従来の技術】屈折率ndが1.7から1.85付近の 高屈折率の光学ガラスであって、アッベ数vdが35~ 50の中低分散特性を有する光学ガラスは、様々な光学 機器を構成する光学製品材料として求められている。こ のような光学ガラスは、例えば特開昭60-22133 8号公報(以下、公報1という)、特開平6-3057 69号公報(以下、公報2という)、特開平8-267 66号公報(以下、公報3という)に開示されている。 【0003】一方、レンズなどの光学製品を生産性よ く、髙精度の形状や寸法に成形する方法として、成形型 の形状を精密にガラスに転写する精密プレス成形方法が 知られている。この精密プレス成形は、上述のように高 精度の光学製品を生産性よく製造できる点で非常に優れ た方法ではあるが、ガラスを高温で加工する必要がある こと、高温状態にあるガラスに成形型で加圧してガラス を変形させるために、失透しやすいガラスを用いると作 製された光学製品が曇り、光学製品としては使用できな いものになってしまったり、あるいは、ガラスが成形型 の成形面に融着し、成形面を破損してしまうという問題 がある。特に精密プレス成形では、溶融ガラスから最終 製品に比較的形状が近似するプリフォームを作製し、そ のプリフォームを再加熱して成形型で加圧成形するた め、この溶融ガラスからプリフォームを作製する際、あ るいは加圧成形のために再加熱する際に、ガラスの失诱 が起こりやすい。したがって、このような失透を防ぐた めには、液相温度が低いことが材料としての光学ガラス に求められる条件である。また、上述したガラスと成形 型の成形面との融着を防ぐには、プレスを比較的低温で 行なう必要があり、そのため、低温で成形できる低屈伏

【0004】上述したように、高屈折率、中低分散特性を有し、精密プレス成形に好適な光学ガラスを得るには、上記光学的特性に加え、低液相温度、低屈伏点という特性が求められる。しかしながら、ガラス成分として、Y2O3とLi2Oを共存させることによって、ガラ

点という特性が光学ガラスに求められている。

スの低融点化を図っている公報1のガラスでは、Y2O3 を必須成分としているので、失透防止のため液相温度を1000℃未満とし、上記高屈折率、中低分散特性を得ることは困難である。

【0005】また、公報2に記載されているガラスにおいては、化学的耐久性の低下を抑制するためにはSiO₂の量を6重量%より少なくすることができないために、上記高屈折率、中低分散特性を有するガラスでは、液相温度を低くすることができない。さらに、未溶解物がガラス中に残留し、光学特性を悪化させてしまうといった問題もあった。さらに、公報3のガラスも同様で、高屈折率、中低分散特性を付与しようとすると、液相温度が高くなってしまうという問題があった。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような事情のもとで、高屈折率、中低分散特性を有し、プレス成形、特に精密プレス成形に好適な特性を有する光学ガラス、およびこの光学ガラスからなる光学製品を提供することを目的とするものである。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明者は、前記目的を 達成するために鋭意研究を重ねた結果、特定のガラス組 成を有し、かつ屈折率ndおよびアッベ数νdが特定の範 囲にある光学ガラスにより、その目的を達成し得ること を見出し、この知見に基づいて本発明を完成するに至っ た。

【0008】すなわち、本発明は、ガラス成分として、

SiO2	2 重量%以上6 重量%未満、
$B_2O_3$	17~26重量%、
ZnO	6~26重量%、
Li <sub>2</sub> O	0. 1~3重量%、
$La_2O_3$	28~40重量%、
N b 2O5	1~8重量%、
Ta2O5	1~8重量%、
WO <sub>3</sub>	1~15重量%、

を含み、かつ屈折率 $n d \tilde{m} 1$ .  $72 \sim 1$ . 86、アッペ数 $\nu d \tilde{m} 35 \sim 50$  であることを特徴とする光学ガラスを提供するものである。また、本発明は、上記光学ガラスを精密プレス成形して得られたことを特徴とする光学製品をも提供するものである。

#### [0009]

【発明の実施の形態】本発明の光学ガラスは、 $B_2O_3-SiO_2-La_2O_3-Li_2O-ZnO-Nb_2O_5-Ta_2O_5-WO_3$ 系の光学ガラスである。つまり、 $Y_2O_3$ を必須成分としていないので、屈折率ndが1.  $72\sim1$ . 86、アッベ数vdが $35\sim50$ という高屈折率、中低分散特性を有するとともに、低融点でかつ液相温度が低い熱間プリフォーム量産可能な精密プレスに好適な光学ガラスである。さらに $SiO_2$ が6重量%未満であるため溶融性、耐失透性に優れている。また $WO_3$ を必って

須成分としているので、上記高屈折率、中低分散特性を 有するとともに、耐失透性に優れた光学ガラスである。 【0010】本発明の光学ガラスは、ガラス成分とし で

S i O <sub>2</sub>	2 重量%以上6 重量%未満
B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	17~26重量%、
ZnO	6~26重量%、
L i 2O	0. 1~3重量%、
La <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	28~40重量%、
N b 2O5	1~8重量%、
T a 2O5	1~8重量%、
WO <sub>3</sub>	1~15重量%、

を含む(以下、光学ガラス I という。)。そして、屈折率 $n d \acute{n} 1$ . 7  $2 \sim 1$ . 8 6、アッベ数 $\nu d \acute{n} 3$   $5 \sim 5$  0 の範囲にあり、高屈折率、中低分散特性を有し、液相温度を 1 0 0 0  $\mathbb C$ 未満とすることができる。

【0011】これらの成分に加え、さらに、

 $Z r O_2$  0~6重量%、 Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0~1重量%、

を含み、かつ $SiO_2$ 、 $B_2O_3$ 、ZnO、 $Li_2O$ 、 $La_2O_3$ 、 $Nb_2O_5$ 、 $Ta_2O_5$ 、 $WO_3$ 、 $ZrO_2$ の合計含有量を78重量%以上とすることが、ガラスの屈伏点および液相温度を低下させる上で好ましい。

【0012】光学ガラス I において、 $TiO_2$ を任意成分とすることもでき、その場合は含有量を $0\sim6$ 重量%とすることができる。上記範囲で $TiO_2$ の含有量を変化させることにより、上記光学恒数(屈折率nd、アッベ数vd)の範囲で屈折率ndを調整することができる。しかし、6重量%を超えるとアッベ数vdが35未満となりやすい。

【0013】さらに上記ガラス成分の含有量を、

S i O <sub>2</sub>	3~5.5重量%
B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	18~24重量%
ZnO	10~24重量%
Li <sub>2</sub> O	0.5~2重量%
L a 2O3	30~38重量%
$Nb_2O_5$	3~7重量%
T a 2O5	2~6重量%
WO <sub>3</sub>	3~10重量%

とし、かつSiO<sub>2</sub>、B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、ZnO、Li<sub>2</sub>O、La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>、Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>、WO<sub>3</sub>、ZrO<sub>2</sub>の合計含有量を84重量%以上とすることにより、屈折率ndが1.76~1.82、アッベ数νdが38~48の光学恒数を有し、液相温度を980℃以下とすることができる(以下、光学ガラスIIという。)。

【0014】さらに、上記ガラス成分の含有量を、

B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	19~22重量%
ZnO	16~23重量%
Li <sub>2</sub> O	0.5~1.5重量%
I a 2O2	32~36重量%

N b <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	4~6里量%
T a 2O5	2~5重量%
WO <sub>3</sub>	4~6重量%

とし、かつSiO<sub>2</sub>、 $B_2O_3$ 、ZnO、 $Li_2O$ 、 $La_2O_3$ 、 $Nb_2O_5$ 、 $Ta_2O_5$ 、 $WO_3$ 、 $ZrO_2$ の合計含有量を99重量%以上とすることにより、屈折率ndが 1.80~1.81、アッペ数 $\nu d$ が40~45の光学恒数を有し、液相温度を960℃以下とすることができる(以下、光学ガラスIIIという。)。

【0015】光学ガラスII、IIIのいずれのガラスにおいても、屈折率調整のために $TiO_2$ を加えることができ、光学ガラスIIの場合は、 $0\sim4$ 重量%の範囲で、光学ガラスIIIの場合は、 $0\sim1$ 重量%の範囲で含有量を調整することができる。

【0016】光学ガラスIは、任意成分として、重量%表示で、

GeO2	$0 \sim 10\%$
A 1 2O3	$0\sim5\%$
TiO2	$0\sim6\%$
ZrO2	0~6%、
MgO	0~5%、
CaO	$0 \sim 5 \%$
SrO	$0 \sim 5 \%$
ВаО	0~5%、
Na <sub>2</sub> O	$0 \sim 5 \%$
K <sub>2</sub> O	$0 \sim 5 \%$
Cs <sub>2</sub> O	$0 \sim 5 \%$
P2O5	$0 \sim 5 \%$
Gd <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0~9%、
Y b 2 O 3	$0 \sim 10\%$
G a 2O3	0~5%、
L u 2O3	$0 \sim 10\%$
SnO2	$0 \sim 1 \%$
Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	$0 \sim 1 \%$
A s 2O3	$0 \sim 1 \%$

を含んでいてもよく、これら任意成分の含有によって も、光学ガラス I の光学恒数の範囲、液相温度範囲は維 持される。

【0017】また、光学ガラスIIは、任意成分として、 重量%表示で、

GeO2	$0 \sim 5 \%$
A 1 2O3	$0 \sim 3 \%$
T i O <sub>2</sub>	$0 \sim 4 \%$
ZrO2	$0 \sim 5 \%$
MgO	$0 \sim 3\%$
CaO	$0 \sim 3\%$
SrO	$0 \sim 3\%$
ВаО	$0 \sim 3\%$
Na <sub>2</sub> O	$0 \sim 3 \%$
K <sub>2</sub> O	$0 \sim 3 \%$

```
Cs2O
                          0 \sim 3 \%
P_2O_5
                          0 \sim 3 \%
                          0 \sim 5 \%
Gd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
Yb2O3
                          0 \sim 5 \%
Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
                          0 \sim 3 \%
Lu<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
                          0 \sim 5 \%
                          0~0.5%、
SnO_2
Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
                          0~0.5%
                          0~0.5%
As_2O_3
```

を含んでいてもよく、これら任意成分の含有によって も、光学ガラスIIの光学恒数の範囲、液相温度範囲は維 持される。

【0018】さらに、光学ガラスIIIは、任意成分として、重量%表示で、

GeO <sub>2</sub>	0~5%、
A 1 2O3	$0 \sim 3\%$
TiO2	$0 \sim 4 \%$
ZrO2	$0 \sim 5 \%$
MgO	$0 \sim 3 \%$
CaO	$0 \sim 3 \%$
SrO	$0 \sim 3 \%$
ВаО	$0 \sim 3 \%$
Na <sub>2</sub> O	$0 \sim 3 \%$
K <sub>2</sub> O	$0 \sim 3\%$
Cs <sub>2</sub> O	0~3%、
P2O5	$0 \sim 3\%$
Gd <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	$0 \sim 5 \%$
Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	$0 \sim 5 \%$
Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	$0 \sim 3\%$
Lu <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	$0 \sim 5 \%$
SnO2	$0 \sim 0.3\%$
Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0~0.3%、
$As_2O_3$	$0 \sim 0.3\%$

を含んでいてもよく、これら任意成分の含有によっても、光学ガラスIIIの光学恒数の範囲、液相温度範囲は維持される。

【0019】上記光学ガラスI、II、IIIはともに、精密プレス用ガラスとして要求される屈伏点を有する。すなわち、光学ガラスI、II、IIIはともに、通常600℃以下の屈伏点を有するとともに、精密プレス用ガラスとして好適な565℃以下のガラス転移温度を有している。また光学ガラスI、II、IIIはともに1200℃で溶解した場合、通常ガラス中に未溶解物が残留することがない。すなわち、光学ガラスとして使用した際に光の散乱の原因となる異物を通常含まない。

[0020] 次に、上記の各成分の含有量を限定した理由について説明する。 $SiO_2$ は必須成分であり、2重量%未満では液相温度が上昇し、6重量%以上では溶解性が悪化し、未溶解物が残ってしまう。好ましくは $3\sim5.5$ 重量%である。

 $[0\ 0\ 2\ 1]$   $B_2O_3$ も必須成分であり、 $1\ 7$  重量%未満では液相温度が上昇し、 $2\ 6$  重量%を超えると目的とする屈折率が得られない。なお、 $B_2O_3$ の含有量が本発明の範囲より多い組成で液相温度、屈伏点が低く、未溶解物の残留もない光学ガラスは従来得られていたが、このようなガラスの屈折率は、本発明の屈折率範囲には入らず、光学恒数、プレスの適性という視点で、本発明の領域は空白の領域であった。 $B_2O_3$ の含有量として、好ましくは $1\ 8\sim 2\ 4$  重量%、より好ましくは $1\ 9\sim 2\ 2$  重量%である。

【0022】 2n Oも必須成分であり、6 重量%未満では目的とする屈伏点、ガラス転移温度は得られない。26 重量%を超えると液相温度が上昇する。好ましくは $10\sim24$  重量%、より好ましくは $16\sim23$  重量%である。 $Li_2$ Oも必須成分であり、0.1 重量%未満では目的とする屈伏点、ガラス転移温度は得られない。3 重量%を超えると液相温度が上昇する。好ましくは $0.5\sim2$  重量%、より好ましくは $0.5\sim1.5$  重量%である。

【0023】  $La_2O_3$ も必須成分であり、28重量%未満では目的とする屈折率は得られない。40重量%を超えると液相温度が上昇する。好ましくは $30\sim38重量%$ 、より好ましくは $32\sim36重量%$ である。 $Nb_2O_5$ も必須成分であり、1重量%未満では目的とする屈折率は得られない。8重量%を超えるとアッベ数v dが 35未満になる。好ましくは $3\sim7$ 重量%、より好ましくは $4\sim6$ 重量%である。

【0024】  $Ta_2O_5$ も必須成分であり、1重量%未満では目的とする屈折率は得られない。8重量%を超えると液相温度が上昇する。好ましくは $2\sim6$ 重量%、より好ましくは $2\sim5$ 重量%である。 $WO_3$ も必須成分であり、1重量%未満では液相温度が上昇し、15重量%を超えても液相温度は上昇する。好ましくは $3\sim10$ 重量%、より好ましくは $4\sim6$ 重量%である。

【0025】 $ZrO_2$ は任意成分であるが、6重量%を超えると液相温度が上昇する。好ましくは $0\sim5重量%$ 、より好ましくは $2\sim5重量%$ の範囲である。これらの好ましい範囲、より好ましい範囲にすることによって、液相温度をより下げることができる。したがって、 $ZrO_2$ は任意成分ではあるが、ガラス成分としてこの成分を含むことが好ましい。

【0026】 $GeO_2$ 、 $A1_2O_3$ 、 $P_2O_5$ 、MgO、CaO、SrO、BaOは任意成分である。上述した適量添加で光学恒数の調整を行なうことができる。しかし、各成分とも上述した上限を超えると屈折率が低下する原因となる。 $Na_2O$ 、 $K_2O$ 、 $Cs_2O$ も任意成分であり、上述した適量添加で光学恒数の調整と屈伏点、ガラス転移温度の低下が可能となる。各成分とも上述した上限を超えると屈折率が低下する原因となる。

[0027] Gd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Lu<sub>2</sub>O<sub>3</sub> -

も任意成分であり、上述した適量添加で光学恒数の調整が可能であるが、各成分とも上述した上限を超えると液相温度が上昇する原因となる。 $SnO_2$ 、 $Sb_2O_3$ 、A $s_2O_3$ とも任意成分であり、上述した適量添加で脱泡、清澄効果を得ることができる。しかし、各成分とも上述した上限を超えると液相温度が上昇する原因となる。【0028】光学ガラス I、II、IIIはともに、常法により調合され、溶解、清澄、攪拌、均一化されて光学ガラスとなる。本発明はまた、前述の本発明の光学ガラス

(光学ガラスI、II、III) を精密プレス成形して得ら

れた光学製品をも提供する。

【0029】攪拌、均一化された溶融状態のガラスから直接、光学製品を作る場合は、攪拌、均一化された溶融ガラスを流出パイプより、下型成形面上に供給し、この下型に対向する上型と下型とにより、このガラスを加圧成形する(以下、ダイレクトプレスという。)。得られた成形品は、必要に応じて研削、研磨され、光学製品となる。均一化された溶融ガラスを一旦、冷却し、所望形状に冷間加工したものを再加熱し、成形型によって加圧成形することもでき、この場合も得られた成形品は、必要に応じて研削、研磨され、光学製品となる。

【0030】さらに、別の成形方法としては、攪拌、均一化された溶融ガラスを流出パイプより流出させて、成形型で受け、球状のプリフォームを作製し、このプリフォームを再加熱して、上型と下型で加圧成形する方法もある。一般には、溶融ガラスを受ける成形型内にガスを流し、ガスの圧力によって流下したガラスを浮上させた状態で回転させ、球状に成形する。このような方法では、ガラスの温度が比較的高い状態に長く滞在することになるので、液相温度が1000℃を超える光学ガラスでは、表面が失透してしまう。

【0031】プリフォームを精密プレス成形すれば、研削、研磨が不要な最終製品の形状と同じ成形品が得られる。したがって、失透したプリフォーム表面は、研削、研磨工程がないので最終製品に残ることになり、光学特性を悪化させることになる。本発明の光学ガラスは、液相温度が1000℃未満と低く、上記のような方法でプリフォームを熱間成形しても表面が結晶化しない。

【0032】図1は、精密プレス成形装置の1例の概略を示す断面図である。この図1に示す装置は、支持棒9上に設けた支持台10上に、上型1、下型2及び案内型3からなる成形型を載置したものを、外周にヒーター12を巻き付けた石英管11中に設けたものである。本発明の高屈折率・中低分散光学ガラスからなる被成形ガラスプリフォーム4は、例えば、直径2~20mm程度の球状物や楕円形球状物であることができる。球状物や楕円形球状物の大きさは、最終製品の大きさを考慮して適宜に決定される。

【0033】被成形ガラスプリフォーム4を下型2及び 上型1の間に設置した後、ヒーター12に通電して石英 管11内を加熱する。成形型内の温度は、下型2の内部に挿入された熱電対14によりコントロールされる。加熱温度は被成形ガラスプリフォーム4の粘度が精密プレスに適した、例えば約5×10<sup>6</sup>Pa·s程度になる温度とする。所定の温度となった後に、押し棒13を降下させて上型1を上方から押して成形型内の被成形ガラスプリフォーム4をプレスする。プレスの圧力及び時間は、ガラスの粘度などを考慮して適宜に決定できる。例えば、圧力は5~15MPa程度の範囲、時間は10~300秒とすることができる。プレスの後、ガラスの転移温度まで徐冷し、次いで室温まで急冷し、成形型から成形物を取り出すことで、本発明の光学製品を得ることができる。

【0034】また、ダイレクトプレスの場合であっても、液相温度が1000℃未満と低いので、ガラスを結晶化させずに、流出パイプから溶融ガラスを流下させる温度条件、プレスの温度条件を選択する際の許容範囲を広くとれるというメリットがある。上記各成形方法において、上型、下型、あるいは必要に応じて胴型の形状を適宜選択し、球面レンズ、非球面レンズなどのレンズ、マイクロレンズ、レンズアレイ、プリズム、ポリゴンミラーなどの光学製品を成形することができる。

[0035]

【実施例】次に、本発明を実施例により、さらに詳細に 説明するが、本発明は、これらの例によってなんら限定 されるものではない。

【0036】なお、光学ガラスの物性は、以下に示す方

法により測定した。

- (1) 屈折率 [nd] およびアッベ数 [vd] 徐冷降温速度を-30  $\mathbb{C}/h$  にして得られた光学ガラスについて測定した。
- (2) 転移温度 [Tg] および屈伏点温度 [Ts] 熱膨張測定機を用い、昇温速度8℃/分の条件で測定した。
- (3) 液相温度 [L.T.]

400~1050℃の温度勾配のついた失透試験炉に30分間保持し、倍率80倍の顕微鏡により結晶の有無を観察し、液相温度を測定した。また、軟化点付近の失透性も液相温度測定の際、同時に目視により観察した。

【0037】実施例1~21および比較例1~7表1~表4に示すガラス組成に従って常法により、実施例1~21および比較例1~7の光学ガラスを調製した。すなわち、原料としては、P2O5は正燐酸(H3PO4)、メタリン酸塩又は五酸化二燐等を用い、他の成分については炭酸塩、硝酸塩、酸化物等を用い、これらの原料を所望の割合に秤取し、混合して調合原料とし、これを1200℃に加熱した溶解炉に投入し、溶解、清澄後、攪拌し、均一化してから鋳型に鋳込み徐冷することにより、実施例1~21および比較例1~7の光学ガラスを得た。得られたガラスの光学的性能を表1~表4に示す。

[0038]

【表1】

and the same all the breakfast a manifesta as

				表	1				
		$\neg \top$			実	施	<i>6</i> 9		
			1	2	3	4	5	6	7
$\neg$	SiO2	_	3	5.5	5.5	4	5.5	3	5.5
ŀ	B <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	$\dashv$	22	19	22	21	24	24	18
- 1	GeO:	_							
	A1203	-+			_			-	
- 1	TiO:	-+				T		-	_
	ZrOz	<del></del> †	2	5	5	4		-	1
ガ	ZnO		23	23	16	22	24	10	24
/3	MgO			_=	_		_	_	1
ラ	CaO	-+					_	-	3
,	SrO						-	-	3
ス	BaO								3
^	Li2O		1	0.5	1.5	0.8	0.5	2	0.5
揺	Na <sub>2</sub> O					_		_	
19H	K <sub>2</sub> O	-							
成	Cs <sub>2</sub> O					- 1	_	- 1	
100	P2O5		_				_		
_	La2Os		32	34	36	34	38	34	30
重	Y2O3					_		-	
虚	Gd <sub>2</sub> O <sub>2</sub>					_		4	
1%	Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		_			_			
=	Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub>			_	_			_	
	Lu <sub>2</sub> O <sub>3</sub>			_	_	-	· —	_	
	Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>		6	4	6	5.2	3	7	7
	TazOs		5	4.9	2	4	2	6	2
	WO:		5.9	4	5.9	5	3	10	3
1	SnO <sub>2</sub>		_	0.1	_	_	_	_	
	Sb2O3		0.1	_		_			
	As203		_	ı	0.1				
	合 計		100	100	100	100	100	100	100
	SiO <sub>2</sub> +B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +Li La <sub>2</sub> O <sub>2</sub> +ZnO+Zr Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> +Ta <sub>2</sub> O <sub>5</sub> +	20 <del>1</del> 02+ WO3	99.9	99.9	99.9	100	100	96	91
		nd]	1.8059	1.8056	1.8055	1.8065	1.7770	1.8105	1.8060
物	アッベ数	νd]	40.5	41.7	42.6	40.6	46.7	41.6	41.9
	ガラス転移温度	(°C)	535	560	550	545	545	535	550
	屈伏点	(°C)	570	595	585	580	580	570	585
性	1200°C	無	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
		(°C)	940	940	950	950	930	970	950

【表2】

[0039]

			表	2				
				実	施	例		
		8	9	10	11	12	13	14
	SiOz	4	4	4	4	2	5.6	3
1 1	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	21	22	22	22	26	18	26
1 1	GeO2	-	4				9	
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2	_					5
	TiO2	4	_	4	-		6	
	ZrO2	3	3	3	3			
ガ	ZnO	18	18	18	18	6	26	20
	MgO	3		-				
ラ	CaO	_	_	-				5
	SrO	_						
ス	BaO	-						
	Li2O	1	1	1	1	3	0.3	0.5
組	Na <sub>2</sub> O	_	2				4	
	K <sub>2</sub> O	-		2			_	4
成	Cs20				2			
	P2Os	-	_		3			
1_	La20:	30	32	32	32	39	28	30
重	Y2O3			-				
量	Gd2O3							
1%	Y b 2 O 2	4						
~	Ga203	-		2				
	Lu2O3				3			
1	Nb2Os	4	5	4	4	8	1	2
1	Ta205	2.9	4	4	4	1	1	2
	WO <sub>3</sub>	3	4.9	3.9	4	15	1	2.4
ı	SnO <sub>2</sub>	0.1		_				0.1
	Sb203_		0.1				0.1	
	As203			0.1			_	-
1	合 計	100	100	100	100	100	100	100
	SiO <sub>2</sub> +B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +Li <sub>2</sub> O+ La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +ZnO+ZrO <sub>2</sub> + Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> +Ta <sub>2</sub> O <sub>5</sub> +WO <sub>3</sub>	86.9	93.9	91.9	92	100	80.9	85.9
	屈折率 [nd]	1.8030	1.7865	1.8015	1.7810	1.81	1.7870	1.741
物	アッペ数 [νd]	40.0	41.6	38,5	41.6	41.3	40.4	48.0
	ガラス転移温度(℃)	550	525	525	545	520	530	540
1	屈伏点 (℃)	585	560	560	580	555	560	570
性	1200℃ 未溶解物の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
	液相温度 (℃)	975	970	970	975	980	985	965

【表3】

[0040]

表3

	表 3								
				実	施	例	00		
		15	16	17	18	19	20	2 1	
1	SiO2	3	3	5	5	5	5	3	
	B <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	26	26	26	26	26	26	25	
	GeO:				_			_	
	AleOs	_							
	TiOz		_	-				3	
	ZrO:	6	_	_	-			3	
ガ	ZnO	20	20	20	20	20	20	9	
	MgO	5	-	-	1	1	-	1	
ラ	CaO		_	_			_		
	SrO	_	5	_	_	_	_	_	
ス	BaO	_	_	5	_	_	_		
	Li <sub>2</sub> O	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.5	
組	Na2O	-	-	_	_	_	_	_	
	K <sub>2</sub> O	-	-	-	-	_	_	_	
成	Cs2O	4		_	_	_	_	_	
	P2O5	_	4	_	_	_	_	-	
	La <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	30	30	35	30	30	30	33	
重	Y2O3	_	_	_	_	_		_	
量	Gd <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	_		4	9	_	_		
1%	Y b 2 O 3	_	_	_	_	9	_	_	
	Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	-	_	_		_	5		
1	Lu203		_	_	_	_	9	_	
	Nb2O5	2	2	1.5	1.5	1.5	1.5	7	
1	Ta <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	2	8	1.5	1.5	6.5	1.5	2	
Ì	WO:	1.4	1.5	1.5	6.5	1.5	1.5	12.5	
	SnO <sub>2</sub>	-	-	_		_	_	_	
	Sb2O3	-	_		_	_	-	_	
	As:03	0.1	_			_		_	
	合 計	100	100	100	100	100	100	100	
	SiO <sub>2</sub> +B <sub>2</sub> O <sub>2</sub> +Li <sub>2</sub> O+ La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +ZnO+ZrO <sub>2</sub> + Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> +Ta <sub>2</sub> O <sub>5</sub> +WO <sub>3</sub>	90.9	91	91	91	91	86	97	
	屈折率 [nd]	1.7635	1.7625	1.7665	1.7725	1.7745	1.7635	1.8415	
物	アッペ数 [vd]	46.3	46.0	49.1	47.5	48.0	49.4	38.6	
	ガラス転移温度(℃)	550	555	560	555	565	560	530	
	屈伏点 (℃)	580	585	590	585	595	590	565	
性	1200℃ 未溶解物の有無	無し							
	液相温度 (℃)	965	970	985	950	960	940	920	

[0041]

【表4】

-40	4
₹-	4

			_			<del>لاق</del> 5	6	7
		1	2	3	4			
1	SiO:	3	4	5	7.5	1	4.2	3.2
	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	22	21	26	18	38	25.3	25.1
	GeO:							
[	A 1 2 O 3		2		_			
[	TiO2	-	4		_			
	ZrO:	2	3		9	5		
ガ	ZnO	23	18	20	15	22	22.8	26.2
	MgO	-	3	-	-	_	_	-
ラ	CaO	_	-	_		10	5	-
	SrO	_		_	-	_	-	-
コー	BaO	_	_	5	_	_		_
	Li <sub>2</sub> O	1	1	0.5	2	2	0.1	0.6
組	Na2O	_		_	_	_	0.9	_
	K <sub>2</sub> O	_	_		_	_	-	_
成	Cs2O	_	_	_	_	_	_	_
	P2Os	_	_		_		_	_
	La <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	29	27	32	36.5	21	41.3	26.9
重	Y2O3	3	3	3	_		_	3.8
불	Gd203	_	_	4	_	_		_
%	Y b 2 O 3	-	4	_	_	_	_	_
	Ga.2O3	_	_		_			_
	Lu203		_	_		_		_
	N b 2 O 5	6	4	1.5	7			
	Ta20s	5	2.9	1.5	2		_	13.8
	WO <sub>3</sub>	5.9	3	1.5	3	_	_	_
	SnO <sub>2</sub>	_	0.1	_	_	_		
	Sb20:	0.1	_	_	_	1	_	0.4
i i	As203	_		_			0.4	_
	合 計	100	100	100	100	100	100	100
	SiO++B+O++Li+O+			100		200	100	200
	La203+Zn0+Zr02+ Nb205+Ta205+W03	96.9	83.9	88	100	89	93.7	95.8
	屈折率 [nd]	1.8049	1.8021	1.7654	1.8139	1.6999	1.7394	1.761
物	アッベ数 [vd]	40.6	40.1	49.2	40.4	51.6	49	45.5
<b>↓</b> [	カ*ラス転移温度(*C)	5 <del>4</del> 5	560	565	540			
] [	屈伏点 (℃)	580	595	595		563	598	600
性	1200℃ 未溶解物の有無	有り	有り	有り	有り	無し	無し	有り
	液相温度 (℃)	960	1000	1005	1005	960	1010	1015

【0042】なお、実施例 $1\sim4$ のガラスが上記光学ガラス I、II、IIIに相当し、実施例 $5\sim1$ 1のガラスが上記光学ガラス I、IIに相当し、実施例 $12\sim2$ 1のガラスが上記光学ガラス Iに相当する。比較例4のガラスは公報2の実施例1ガラス、比較例 $5\sim7$ のガラスは公報3の実施例5、13、16に従って作製したガラスである。

【0043】表1~表4から明らかなように、実施例1~21の各ガラスはともに、屈折率ndが1.72~1.86、アッベ数νdが35~50の範囲にあり、ガラス転移温度Tgは565℃以下、屈伏点Tsは600℃以下であった。また、液相温度はすべて985℃以下であった。各実施例のガラスとも未溶解物は認められな~

かった。

#### 【0045】実施例22

実施例1~21の各ガラスを用いて、図1に示すプレス 装置を用いて非球面精密プレスすることにより非球面レ ンズを得た。プレス成形の対象としては非球面レンズに 限られず、球面レンズ、マイクロレンズ、レンズアレ イ、プリズム、ポリゴンミラーなどの光学製品全般に適 応することができる。

【0046】直径 $2\sim20$ mmの球状物とした各実施例のガラスを上型1及び下型2の間に配置した後、石英管11内を窒素雰囲気としてヒーター12に通電して石英管11内を加熱した。成形型内の温度を、被成形ガラス塊の粘度が約 $106\sim10^7$ Pa·sとなる温度とした後、この温度を維持しつつ、押し棒13を降下させて上型1を上方から押して成形型内の被成形ガラス塊をプレスした。プレスの圧力は8MPa、プレス時間は30秒間とした。プレスの圧力は8MPa、プレス時間は30秒間とした。プレスの形力は00秒間とした。プレスの形力は00秒間とした。プレスの形力は00秒間とした。プレスの形力は00秒間とした。プレスの形力は00秒間とした。プレスの形力は00秒間とした。プレスの形力は00秒間とした。プレスの形力は00秒間とした。プレスの形力は00秒間とした。プレスの形力は00秒間とした。プレスの形力は00秒間とした。プレスの形力を解除し、非球面プレス成形されたガラス成形体を上型0000下型0000下型0000下型0000下型0000下型0000下型0000下型0000下型0000下型0000下型0000下型00下型0

#### [0047]

【発明の効果】本発明によれば、屈折率ndが1.72  $\sim 1.83$ 、アッベ数 $vdが35\sim 50$ の高屈折率、中低分散特性を有し、液相温度ならびに屈伏点が低い精密プレス成形に適した光学ガラスを提供することができる。さらに本発明によれば、光学製品を上記光学ガラスを用いて精密プレス成形して得ているので、失透、未溶解物などの異物がない、屈折率 $ndが1.72\sim 1.83$ 、アッベ数 $vdが35\sim 50$ の高屈折率、中低分散特性を有する光学製品を提供することができる。


#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 精密プレス成形装置の1例の概略を示す断面 図である。

#### 【符号の説明】

- 1 上型
- 2 下型
- 3 案内型
- 4 被成形ガラスプリフォーム
- 10 支持台
- 11 石英管
- 13 押し棒

【図1】

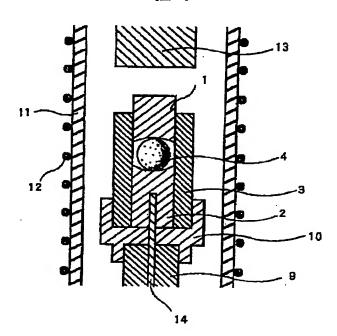

### フロントページの続き

Fターム(参考) 4G062 AA04 BB05 BB08 DA03 DB01

DC04 DD01 DE03 DE04 DF01

EA02 EA03 EB01 EC01 ED01

EE01 EF01 EG01 FA01 FB01

FC01 FC02 FC03 FD01 FE01

FF01 FG03 FH03 FJ01 FK04

FK05 FL01 GA01 GA10 GB01

GC01 GD01 GE01 HH01 HH03

HH05 HH07 HH08 HH09 HH11

HH13 HH15 HH17 HH20 JJ01

JJ03 JJ04 JJ05 JJ07 JJ10

KK01 KK03 KK05 KK07 KK10

MM02 NN01 NN02